


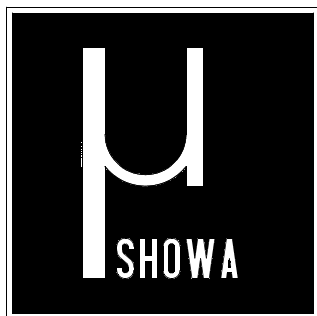

H C W型荷重変換器

取扱説明書 6 2

当社の荷重変換器を御買い上げ頂きまして、誠に有り難うございます。ご使用前に必ず本書を御熟読頂き正しく御活用頂くよう御願い申し上げます。

●ケーブルの接続方法


本器のケーブル接続仕様を<図1>に示します。

接続を間違えますと初期平衡が取れなかったり荷重を負荷した場合の出力電圧に誤差を生じますので御注意下さい。

●最大許容印加電圧

最大許容印加電圧 (AC/DC)	2 0 V
推奨使用印加電圧 (AC/DC)	1 2 V


<表1>

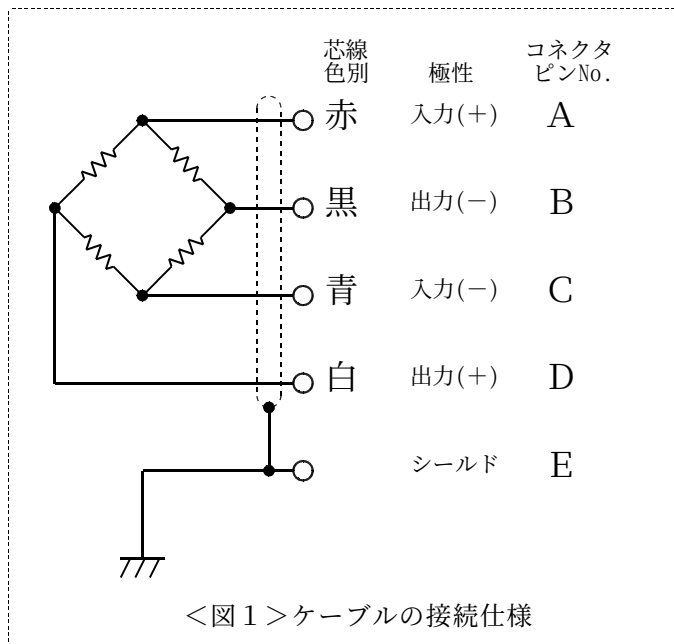


●取付方法と取付上の注意

本器の性能を発揮させるために次の4点に留意して取り付けを行って下さい。

- ①本器の受圧面に荷重が均等に加わる様に設置する。
- ②本器の受圧面にあたる部分の表面仕上に注意して下さい。
- ③横荷重、曲げモーメントが加わらない様に設置する。
- ④本器の片側4箇所にかまれたネジに装着されたピンは、狭部に設置するときに本器の位置決めに利用して下さい。

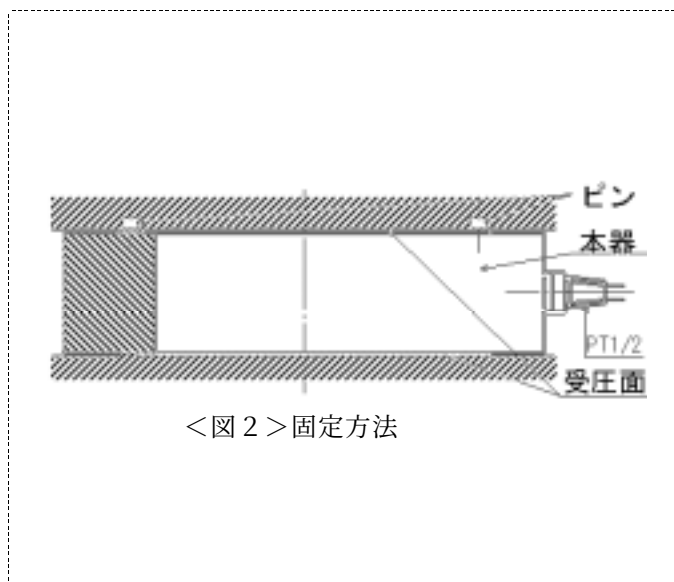

※1. 治具取付手順など、詳しい説明が必要な方は弊社営業所まで御連絡下さい。

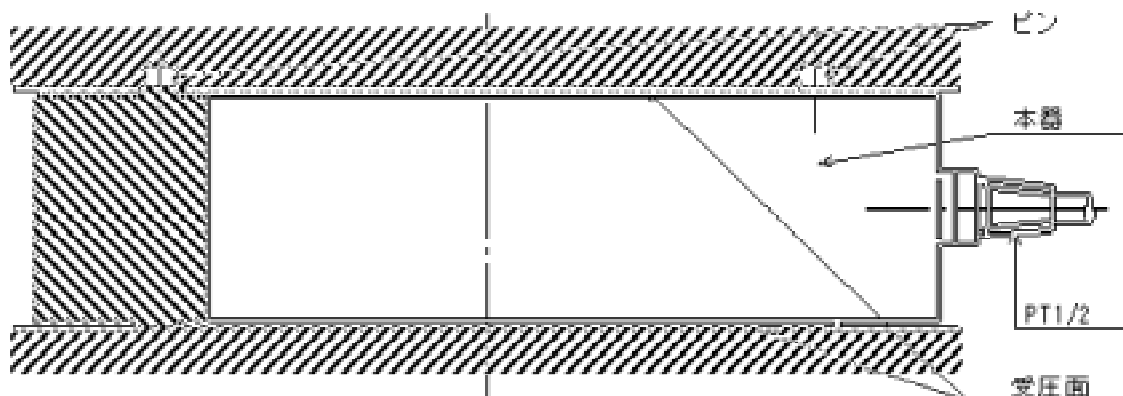

<図3>取り付け方法

●使用環境と使用上の注意

1. 本器は防水構造ではありません。湿気や水のかかる場所で使用しないで下さい。
2. 温度補償範囲は

-10～60℃ です。

●保守について


本器の品質を維持されるために、年に一回の定期点検・校正(共に有償)を御受けされる事を御奨めします。

●保証について

本器は御買い上げ後、一年間の品質保証を行っています。正規の御使用(保証期間中)におきまして万一故障・欠陥等が発生しました場合は無償にて修理を致します。その場合には弊社営業所または御購入頂きました販売店まで御連絡を頂き、故障状況を御説明なされた上で現品を御送付して下さい。但し、お客様での誤使用・分解改造等の正規の御使用以外での場合は原則的に有償とさせていただきます。

また、許容範囲以上の負荷(荷重・モーメント)や電圧がかかり本来の機能が復元しない場合は修理不能の場合もございますので予め御承知おき下さい。

●寸法図

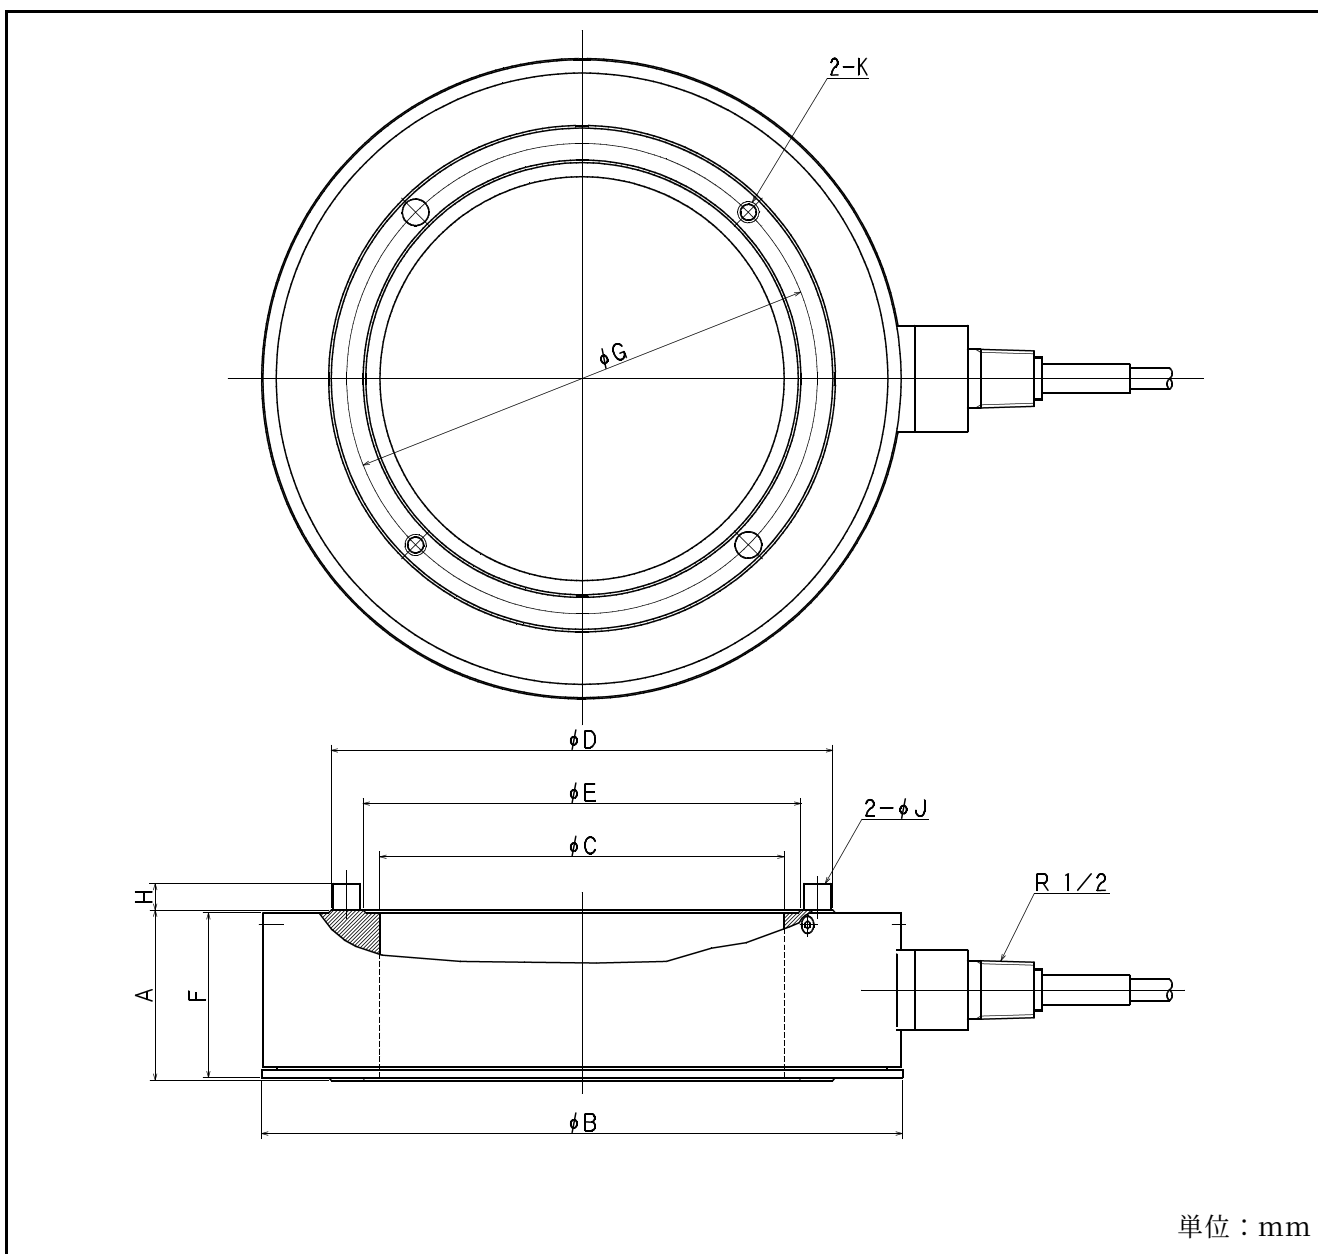

●寸法表（単位：mm）

形式名	定格容量	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
HCW-1MN	1 MN	64	241	152	188.6	164.6	62	177	10	10	M8 深10
HCW-2MN	2 MN	70	355	230	295	265	68	280	10	10	M8 深16
HCW-5MN	5 MN	70	355	230	316	240	68	280	10	20	M10 深15

REV2002

仕様

TYPE	H C W型荷重変換器
定格容量	1 MN～5 MN
許容過負荷	1 5 0 % (定格容量に対し)
限界過負荷	2 0 0 % (定格容量に対し)
定格出力	1 . 0 mV/V±1 %
直線性	1 % R . O .
ヒステリシス	1 % R . O .
繰り返し性	0 . 3 % R . O .
許容印加電圧	2 0 V, 推奨1 2 V
入力抵抗	3 5 0 Ω
出力抵抗	3 5 0 Ω
温度補償範囲	－1 0～6 0 °C
許容温度範囲	－3 0～8 0 °C
零点の温度特性	0 . 0 1 % R . O . /°C
出力の温度特性	0 . 0 1 % /°C
ケーブル	φ 8 mm, 4 芯シールドケーブル, 1 0 m
先端コネクタ	なし(先端ムキ出し)
その他	

株式会社 昭和測器

本 社	121-0812 東京都足立区西保木間1-17-16	TEL 03-3850-5431 FAX 03-3850-5436
工 場	121-0064 東京都足立区保木間5-24-27	TEL 03-3858-3241 FAX 03-3859-1240
大 阪出張所	550-0006 大阪市西区江之子島1-5-16 新三輪ビル	TEL 06-6448-3412 FAX 06-6448-0875
名古屋出張所	485-0802 小牧市高根3-69	TEL 0568-79-3509 FAX 0568-79-6501